

Monteringsveiledning

Heinco Flex muffeørdeler for PVC-rør

MV 13-01.02/ 03.2011

Side 1 av 1

Spesifikasjoner


1. Håndter delene skånsomt så det ikke oppstår skader på epoxybelegget. Monter ikke skadede deler.
2. Mål innstikkdybde på røret før du demonterer glandet, og merk av på røret.
3. Før glandet (2) og o-ring (3) inn på røret.
4. Før røret på plass mot de innstøpte avvinklingsknastene (7) inne i muffedelen. Sørg for at rør og pakning er fuktet med vann og fritt for fremmedlegemer (sand-grus). Bruk ikke fett på pakninger.
5. Trekk o-ring (3) på plass i bunn av pakningssporet og før og glandet (2) på plass.
6. Skru til mutterne (6) for hånd.
7. Juster avvinkling.
8. **Trekk til mutterne diagonalt jevnt oppover i moment i flere etapper, opp til 70 Nm ! Bruk momentnøkkel. Varmgalvaniserte bolter må ikke smøres med fett.**

Ved bruk av syrefaste bolter bruk Molykote G-Rapid plus pasta og trekk til med moment 60 Nm.

9. Ettetrekk tidligst etter 30 min - senest etter 24 timer.

NB... husk å påse at alle skiver (5) er på plass.

Pos. nr.	Betegnelsen
1	Muffeørdel
2	Gland
3	O-ring
4	Sekskantskrue
5	Underlagsskive
6	Mutter
7	Avvinklingsknast

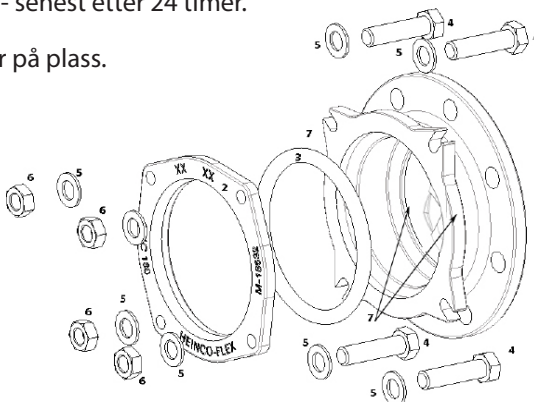

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.